



**BIURO PROJEKTOWE  
MICHAŁ MILEWSKI**

UL. MATEJKI 22F/7 72-100 GOLENIÓW  
TEL. 794 366 540 NIP:856-77-87-11

# EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU PN.: REMONT DACHU I OCIEPLENIE ELEWACJI  
W BUDYNKU SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

**BRANŻA**

**KONSTRUKCYJNA**

**NAZWA  
INWESTYCJI**

**REMONT ELEWACJI BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN  
ZEWNĘTRZNYCH, REMONT DACHU WRAZ  
Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI**

**INWESTOR**

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
UL. SIKORSKIEGO 3  
70-323 SZCZECIN**

**ADRES  
INWESTYCJI**

**DZ. NR 14/21, OBR. GEOD. NR 1084  
UL. HRYNIEWIECKIEGO 9, SZCZECIN**

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane. (dz.u. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że niniejszy projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WYKONAŁ:	inż. Michał Milewski
PROJEKTANT:	inż. Józefa Benłużańska Upr. nr 240/Sz/83

Egz. **4** / 4

Goleniów, lipiec 2016r.

## **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych parterowego budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego na działce nr 14/21 obręb geodezyjny nr 1084 miasta Szczecin pod kątem możliwości przeprowadzenia remontu elewacji budynku z dociepleniem ścian zewnętrznych i remontu dachu.

## **2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA**

Ekspertyza swym zakresem obejmuje stan istniejący budynku, opis zauważonych uszkodzeń, sprawność techniczną elementów budowlanych oraz określenie ich wartości użytkowej.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie:

- ekspertyzy - oceny stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku
- opinii techniczno-budowlanej dotyczącej możliwości przeprowadzenia termomodernizacji.

## **3. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
- wizja lokalna i inwentaryzacja
- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
- Polskie Normy

## 4. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

### 4.1. Kryteria klasyfikacji stanu i zużycia elementu

Kryterium oceny wydzielonego elementu obiektu oraz klasyfikacja technicznego stanu konstrukcji przyjmuje się według danych przytoczonych w tabelicy.

Lp.	Klasyfikacja technicznego stanu zachowania elementu	% zużycia elementu	Kryterium oceny elementu
1	dobry	0 - 15	Element jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom normowym. Wymagana jest konserwacja lub naprawa powłok malarskich podkładowych i nawierzchniowych.
2	zadowalający	16 - 30	Element utrzymany jest należyście. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach i konserwacji.
3	średni	31 - 50	W elementach występują uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.
4	poniżej średniego (liczy)	51 - 70	W elementach występują ubytki z rozluźnieniem poszczególnych elementów (np. prefabrykatów). Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają ponadto obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny lub wymiana elementu.
5	zły	71 - 100	W elementach występują duże uszkodzenia i ubytki, które mogą zagrozić lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu lub całego obiektu.

### 4.2. Dane ogólne

W oparciu o dokonany przegląd techniczny oraz dostarczone przez inwestora dokumenty stwierdzono następujący stan istniejący:

- Budynek użyteczności publicznej, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący pełni funkcję mieszkaniową (usługi opieki społecznej – schronisko dla bezdomnych mężczyzn: 91 miejsc)
- Powierzchnia zabudowy: 1594,5m<sup>2</sup>
- Kubatura: 4860m<sup>3</sup>
- Powierzchnia użytkowa: 1352,1m<sup>2</sup>
- Wysokość pomieszczeń w świetle: 2,72m

- Budynek wzniesiony w 1970r. i rozbudowany w 1972r.
- Budynek zlokalizowany od frontu działki nr 14/21 w obrębie geodezyjnym nr 1084 miasta Szczecin w odległości 4,0m od jezdni ul. Hryniewieckiego
- Dojazd i dojście od ul. Hryniewieckiego
- Fundamenty – budynek główny, wybudowany w 1970r. płyta wykonana wraz ze ścianami fundamentowymi jako wanna żelbetowa, w części rozbudowanej żelbetowe ławy fundamentowe
- Ściany nośne budynku z bloczków gazobetonowych i cegły pełnej
- Stropodach dwuspadowy, w części głównej budynku wentylowany, w części dobudowanej stropodach pełny, konstrukcję stanowią płyty wielokanałowe typu „Żerań”
- Pokrycie dachowe papą
- Ogrzewanie – węzeł cieplny

### **4.3. Fundamenty**

Budynek główny wybudowany w 1970r. posadowiony na żelbetowej wannie fundamentowej, rozbudowana część budynku posadowiona na ławach żelbetowych. Budynek posadowiony jest na słabonośnym gruncie rodzimym w formie namulów z przewarstwieniami torfów. W obszarze, w którym zlokalizowany jest budynek woda gruntowa występuje płytko, z uwagi na bliskie położenie rzeki Odry i nawiązuje swoim poziomem do stanu wody w rzece.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono zarysowania ścian nośnych budynku świadczących o nierównomiernym osiadaniu budynku. Część rys została zabezpieczona zaprawą cementową według zaleceń poprzedniego opracowania. Stan posadowienia budynku ocenia się jako poniżej średniego, jednak nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowania i konstrukcji.  
Fundamenty - stan techniczny średni.

### **4.4. Ściany konstrukcyjne**

Ściany nośne budynku wykonano jako murowane z bloczków gazobetonowych oraz z cegły pełnej ceramicznej. Grubość zewnętrznych ścian konstrukcyjnych 37 i 38cm, wewnętrznych 24 i 25cm.

Podczas oględzin stwierdzono liczne zarysowania ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych spowodowanych wadą polegającą na posadowieniu budynku na ławie fundamentowej w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, a także zlokalizowaniu budynku blisko drogi o dużym natężeniu ruchu ciężkich pojazdów samochodowych powodującym drgania. Kolejną przyczyną jest brak dylatacji termicznych ścian, oraz brak ich odpowiedniej izolacji termicznej.

Konstrukcja ścian - stan techniczny poniżej średniego.

### **4.5. Kominy**

Przewody wentylacyjne murowane, część przewodów wentylacyjnych w formie wywiewek metalowych. Komin kotłowni stalowy.

Nie stwierdzono występowania poważniejszych uszkodzeń w obrębie kominów murowanych. Część metalowych wywiewek znacząco skorodowana. Komin stalowy kotłowni w stanie zadowolającym, nie stwierdzono uszkodzeń komina.

Konstrukcja kominów - stan techniczny dobry.

#### **4.6. Nadproża**

Nadproża okienne i drzwiowe w budynku żelbetowe i prefabrykowane typu „L-19”. Nie stwierdzono występowania ujawnionych uszkodzeń konstrukcji nadproży istniejących. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć, pęknięć ani zarysowań w obrębie nadproży.

Konstrukcja nadproży - stan techniczny dobry.

#### **4.7. Stropodach**

Stropodach w części głównej budynku wentylowany o konstrukcji z płyt kanałowych typu „Żerań”, w części dobudowanej stropodach pełny z płyt kanałowych typu „Żerań”. Pokrycie dachu papą asfaltową.

Stwierdzono pęknięcie na styku dobudowanej części z budynkiem głównym.

Poza tym nie stwierdzono występowania uszkodzeń w konstrukcji stropodachu, nie stwierdzono nadmiernego ugięcia – możliwego do określenia w zakresie optycznym. Podczas oględzin stwierdzono znaczne zużycie pokrycia z papy asfaltowej (liczne spękania i pofałdowania, lokalne nieszczelności).

Stropodach - konstrukcja stan techniczny zadowolający.

Pokrycie - stan techniczny poniżej średniego.

#### **4.8. Attyki i gzymsy**

Attyki murowane z cegły ceramicznej pełnej, gzymsy żelbetowe wylewane razem z wieńcem stropodachu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia attyk spowodowane ubytkami w zaprawie murarskiej. Gzymsy żelbetowe miejscami spękane, oraz z ubytkami otuliny zbrojenia

Attyki i gzymsy - stan techniczny poniżej średniego.

#### **4.9. Obróbki blacharskie**

Opierzenia gzymsów i kominów, rynny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej. W trakcie przeglądu stwierdzono nieszczelności i skorodowania w opierzeniach gzymsów i kominów.

Obróbki blacharskie - stan techniczny poniżej średniego

## **5. OCENA STANU ZACHOWANIA I SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ - WNIOSKI I ZALECENIA**

- 5.1.** Stan istniejących elementów budynku ocenia się ogólnie jako poniżej średniego kwalifikującego budynek do wykonania remontu kapitalnego. Jednocześnie stan budynku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia jego użytkowników budynku i pozwala na jego dalszą eksploatację.
- 5.2.** Podczas wizji lokalnej stwierdzono następujące uszkodzenia:
- Rysy ukośne ścian przyziemia świadczące o nierównomiernym osiadaniu budynku
  - Pionowe i ukośne pęknięcia ścian nośnych, a szczególnie filarów międzyokiennych w części dobudowanej
  - Uszkodzenia attyk
  - Uszkodzenia gzymsów w postaci spękań i ubytków otuliny zbrojenia
  - Zużycie pokrycia dachowego
  - Skorodowania elementów blacharskich kominów, gzymsów oraz rynien i rur spustowych
  - Pęknięcie poprzeczne między schodami wejściowymi a ścianą budynku od frontu
  - Ubytki w tynkach zewnętrznych
  - Pojawienie się szczeliny na styku ścian zewnętrznych części dobudowanej z częścią główną budynku
- 5.3.** W wyniku analizy materiałów zebranych podczas oględzin budynku ocenia się, że wpływ na powstanie uszkodzeń budynku ma:
- Błędne posadowienie dobudowanej w 1972r. części budynku na ławach fundamentowych w obecnych niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, co spowodowało nierównomierne osiadanie budynku
  - Brak wykonania dylatacji termicznej budynku oraz brak dostatecznej izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropodachu
  - Okres eksploatacji wynoszący ok. 40 lat
  - Lokalizacja budynku w bliskim sąsiedztwie z drogą o dużym natężeniu ruchu ciężkich pojazdów, powodującego drgania budynku
- 5.4.** Ocenia się, że ok. 40-letni okres użytkowania budynku daje pewność znacznego ustabilizowania podłoża gruntowego, zapewniającego brak możliwości nagłego pogorszenia stanu budynku
- 5.5.** Powyższe wnioski potwierdzają możliwość przeprowadzenia termomodernizacji budynku pod warunkiem przeprowadzenia prac wymienionych w pkt. 5.6.
- 5.6.** Przed przystąpieniem do wykonania termomodernizacji ścian i stropodachu budynku należy wykonać następujące prace remontowe:
- należy przemurować wszystkie attyki, fragmenty ścian zewnętrznych, w miejscach występowania pęknięć
  - należy stłuc wszystkie „głuche tynki” i wypełnić wszystkie ubytki w tynkach zewnętrznych
  - należy dokonać napraw żelbetowych gzymsów
  - należy wykonać dylatacje termiczne budynku

Ponadto podczas właściwych prac termoizolacyjnych zaleca się:

- Dokonać wymiany uszkodzonych wywiewek
- Skrócić mury komin do 50cm ponad powierzchnię dachu i przykryć żelbetową płytą
- Zdemontować dwa z istniejących kominów wentylacyjnych w postaci rur stalowych
- Dokonać wymiany obróbek blacharskich attyk i gzymsów
- Wymienić elementy instalacji odgromowej
- Wymienić wszystkie parapety zewnętrzne

**5.7.** Ocenia się, że z uwagi na zlokalizowanie budynku w bliskiej odległości od jezdni drogi o dużym natężeniu ruchu ciężkich pojazdów samochodowych oraz na posadowienie budynku na słabonośnym gruncie, po mimo zrealizowania zaleceń wymienionych w pkt. 5.6 istnieje możliwość powstawania nowych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku. Ze względu na to należy dokonywać corocznych przeglądów obiektu.

**5.8.** Obowiązuje zachowanie „Uwag końcowych” projektu, w szczególności obowiązek powiadamiania Projektanta o jakichkolwiek niezgodnościach stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie.

**5.9.** Ważność ekspertyzy stanu technicznego określa się na 2 lata. Jeżeli po upływie terminu ważności niniejszej ekspertyzy nie zostaną rozpoczęte prace budowlane należy ekspertyzę techniczną opracować ponownie.

## **6. Propozycje napraw uszkodzonych elementów**

### **6.1. Dylatacje termiczne**

W związku z planowaną termomodernizacją budynku należy wykonać dylatacje w odstępach nie większym niż 25,0m oraz na styku rozbudowanej części z budynkiem głównym.

- Pomiędzy płytami stropowymi wykonać szczelinę dylatacyjną szerokości 3cm. W tym celu należy zdjąć potrzebną część pokrycia dachowego i warstwy spadkowej. Do wykonania szczeliny zaleca się użycie świrdrów do betonu o średnicy ponad 1cm. Powstałą szczelinę wypełnić styropianem, a od strony zewnętrznej kitem trwale plastycznym na głębokość 2cm, np. „Olkitem”.
- Pomiędzy wieńcami żelbetowymi stropodachu wykonać szczelinę dylatacyjną szerokości 3cm. Zaleca się użycie do tego celu świrdra do betonu, jak przy wykonywaniu dylatacji w stropach. Szczelinę wypełnić styropianem, a od strony zewnętrznej kitem trwale plastycznym na głębokość 2cm, np. „Olkitem”.
- Przed przystąpieniem do wykonania dylatacji w ścianach nośnych należy stłuc tynki w potrzebnych miejscach. Szczeliny dylatacyjne ścian nośnych budynku wykonać poprzez przemurowanie ich fragmentów. Szczelinę szerokości 4cm

należy wypełnić styropianem, a od zewnątrz kitem trwale plastycznym na głębokość 2cm, np. „Olkitem”. Jeśli nie ma możliwości lokalizacji dylatacji w innym miejscu niż w filarze międzyokiennym należy podzielony filar wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15, bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa lub wylać z betonu B20. Minimalne wymiary filaru 24x24cm.

- Na styku części głównej z częścią dobudowaną należy naprawić powstałą dylatację. W tym celu należy stłuc tynki, istniejącą szczelinę poszerzyć do szerokości 4cm. Następnie należy szczelinę wypełnić styropianem, a od strony zewnętrznej kitem trwale plastycznym na głębokość 2cm, np. „Olkitem”.

## **6.2. Gzymsy żelbetowe**

Spękane fragmenty gzymsów skuć pozostawiając w miarę możliwości zbrojenie. Pozostałe zbrojenie oczyścić szczotką drucianą, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie farbą ochronną do stali. W razie potrzeby uzupełnić zbrojenie prętami #8 stal A-III co 15cm. Następnie zaszalować potrzebny fragment i wylać z betonu B20.

W przypadku znacznego uszkodzenia gzymsu lub znacznego skorodowania zbrojenia należy ściąć całość uszkodzonej części gzymsu za pomocą piły tarczowej do betonu. Następnie w górnych płaszczyznach nieuszkodzonych fragmentów gzymsów wykonać bruzdy dł. min. 10cm i głębokości 5cm. Kolejnym etapem wykonywania naprawy jest zaszalowanie, wykonanie zbrojenia z prętów #8 co 15cm ze stali A-III i zalanie betonem B20.

W przypadku niewielkich ubytków należy dokonać uzupełnienia za pomocą zapraw do napraw elementów betonowych. Jeśli ubytek powoduje odsłonięcie zbrojenia to należy je przed wypełnieniem ubytku zaprawą oczyścić drucianą szczotką, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie farbą ochronną do stali.

Istnieje możliwość całkowitej rozbiórki uszkodzonych fragmentów gzymsów żelbetowych. Wpłynie to jednak pogarszająco na estetykę budynku.

## **6.3. Attyki**

Wszystkie attyki należy przemurować cegłą ceramiczną, pełną na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, a następnie otynkować. Należy zachować pierwotną wysokość attyk.

## **6.4. Rysy i pęknięcia ścian**

Rysy krótkie o rozwarości do 4mm należy wypełnić mocną zaprawą cementową.

Duże pęknięcia o rozwarości powyżej 4mm, a szczególnie te przebiegające przez znaczny fragment ściany należy usunąć przez przemurowanie. Wszystkie spękane filary międzyokienne należy przemurować cegłą ceramiczną pełną klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Należy stłuc wszystkie „głuche tynki”, a następnie uzupełnić wszystkie ubytki w tynkach zewnętrznych.

## **6.5. Demontaż kominów**

Dwa z istniejących wentylacyjnych kominów kotłowni w postaci rury stalowej ściąć do poziomu warstwy spadkowej stropodachu za pomocą piły tarczowej. Jeden z otworów zaczopować wylewką z betonu B20. W drugim wykonać kanał wentylacyjny zgodnie z częścią architektoniczną projektu

Murowany komin kotłowni rozebrać do poziomu 50cm nad projektowaną powierzchnią dachu. Na kominie wykonać płytę betonową gr. 10cm z betonu B20 zbrojoną siatką z prętów  $\varnothing 8$  o oczku 10cm stal A-I.

## 7. Dokumentacja fotograficzna



Widoczne zabezpieczone zaprawą rysy na elewacji zewnętrznej



Ubytki w tynkach i skorodowania opierzeni gzymsów




Rysy na elewacji zewnętrznej, część zabezpieczona zaprawą.



Rysa podłużna wzdłuż attyki – efekt braku dylatacji w konstrukcji dachu



Uszkodzenie attyki, rysy w konstrukcji ściany i ubytki w tynkach uzupełnione zaprawą

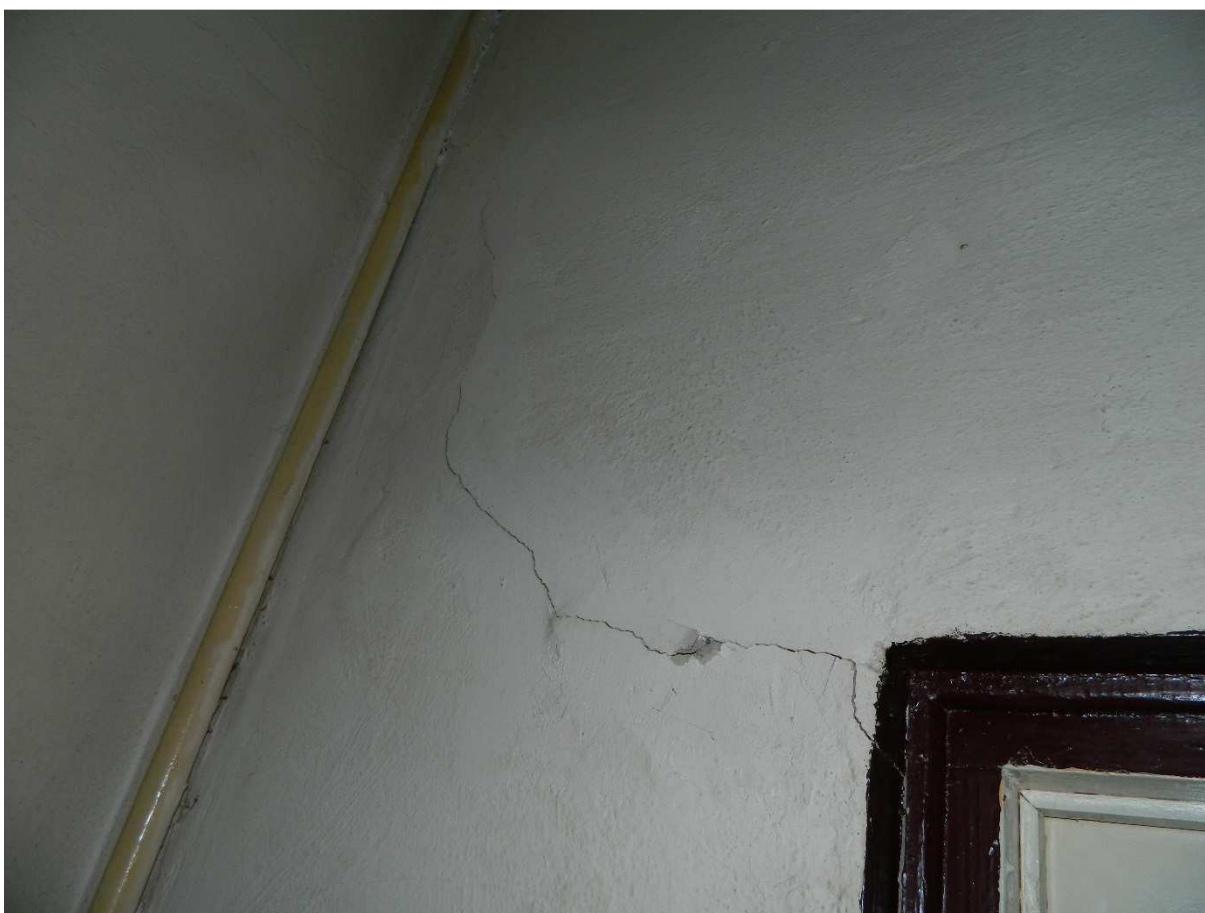

Zarysowanie nad nadprożem drzwiowym w okolicy połączenia części budynku starszej z nowszą



Szczelina na styku części starej z nowszą

**Opracował:**  
inż. Michał Milewski

**Projektant:**  
inż. Józefa Benłużańska  
upr. nr. 240/Sz/83